

# 白蟻調査報告書

|          |            |            |  |
|----------|------------|------------|--|
| 所有者(建築主) | 住所         | TEL/FAX/携帯 |  |
|          | 〒          | TEL        |  |
|          | 様          | FAX        |  |
|          |            | 携帯         |  |
| 調査日      | 2021年2月20日 | 施工日        |  |

## 1. 概要

|            |        |         |         |         |           |
|------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 【白蟻工事種類】   | 床下調査   | 【白蟻の種類】 | ヤマトシロアリ | 【羽蟻の発生】 |           |
| 【建物の用途・種別】 | 戸建住宅   | 【築年数】   |         | 【建築面積】  | 1階 88.46㎡ |
| 【建物の種類】    | 在来工法   | 【浴室構造】  | ユニットバス  | 【トイレ床下】 | 有         |
| 【基礎構造】     | 布基礎(土) | 【基礎高】   | 35cm    | 【床下湿度】  | 普通        |
|            |        |         |         | 【床下設備】  | キッチン収納庫   |

## 2. 被害状況

平面図 □ 点検口 ■ 喰害 ● 蟻道 ● 羽蟻発生 ← 基礎開口処理

床下侵入不可

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 全景

② 床上 リビング柱 シロアリ被害 (雨漏りの影響と思われます)

③ 床下 リビング 床下換気扇上部 シロアリ被害

④ 床下 寝室(旧6帖和室) シロアリの蟻道

⑤ 床下 LDK(旧玄関土間付近) シロアリ被害箇所

⑥ 床下 8帖和室

⑦ 床下 LDK(旧玄関ポーチ) 低床のため侵入不可

⑧ 外周部 LDK シロアリの蟻道

【所見】 配管等により、床下に侵入できていない箇所がありますが、目視調査の範囲内では、上記箇所にもシロアリ被害が確認されました。また、床下換気扇が3台設置(リビング・旧物入・旧脱衣所)されていますが、かなり古いようです。床下湿度も、極端に高くはないため、取り外し通常の換気口への取替もご検討ください。

【施工内容】 現状侵入できない洗面所・縁側・旧トイレについては、人通口の拡大処理を行います。床下全面の木部・基礎面・土壌面について、薬剤散布を行い、被害箇所については、穿孔注入処理を行います。

【※当調査は、床下からの目視及び木部表面の打診にて実施しております。従いまして、床下でシロアリの生息や被害が見受けられない個所でも、木部や壁の内部までは確認が取れず、完全にシロアリ被害がない事を証明するものではありません。】

## 3. 施工概要

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 施工日  | 施工完工日 | 施工担当者 |
| 保証期間 | ～     | 保証番号  |
| 使用薬剤 | 特記事項  |       |